

RO

Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare:
Pericol de electrocutare și de incendiu:

1. Pentru a evita șocurile electrice, înainte de montare sau întreținere, asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată de la întrerupătorul principal.
2. Corpul de iluminat trebuie instalat de către un electrician calificat.
3. Corpul de iluminat nu poate fi utilizat într-un mediu umed. Corpul de iluminat are o clasă de protecție IP20.
4. Produsul poate fi utilizat într-un mediu cu o temperatură de la -10°C până la +40°C.
5. Produsul este sensibil la polaritate, asigurați-vă că există o conexiune corespunzătoare. L - Linie, N - Neutru, PE - împământare.
6. Este inacceptabil să montați un dispozitiv deteriorat!
7. Nu atingeți componentele electronice sensibile la descărcări electrice.
8. Nu priviți direct la fasciculul luminos din apropiere.
9. Pentru a evita zgărieră și murdăria optică a părților lămpii, folia de protecție trebuie scoasă după instalare.
10. Mănușile ESD trebuie folosite pentru instalare.
11. Produsul poate fi montat pe o suprafață sau suspendat folosind accesoriile suplimentare ORO18057 ORO-RAGGIO-LINK-1 sau ORO18056 ORO-RAGGIO-CLIPS.
12. Un accesoriu deteriorat trebuie înlocuit cu unul nou - accesoriul nu este destinat reparării.

În conformitate cu prevederile Legii privind deșeurile, este interzisă punerea echipamentului uzat cu simbolul unui cos de gunoi barat împreună cu alte deșuri. Utilizatorul, care dorește să elimine echipamentele electronice și electrice, este obligat să le returneze la un punct de colectare a echipamentului uzat. Echipamentul nu conține componente periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

RU

Прочитайте руководство по эксплуатации и соблюдайте его рекомендации:
Опасность поражения электрическим током и пожара:

1. Во избежание поражения электрическим током перед установкой или техническим обслуживанием следует убедиться, что электрическое напряжение отключено путем отключения соответствующего выключателя.
2. Светильник должен устанавливаться электриком с соответствующей квалификацией.
3. Светильники нельзя использовать во влажной среде. Светильник имеет класс защиты IP20.
4. Изделие можно использовать в среде с температурой от -10°C до +40°C.
5. Изделие чувствительно к полярности, необходимо обеспечить соответствующее подключение. L – Фаза, N – Ноль, PE – Заземление.
6. Не допускается установка поврежденного светильника!
7. Не прикасайтесь к деталям, чувствительным к электронному разряду.
8. Не смотрите непосредственно на луч света с близкого расстояния.

HR






Pročitajte i slijedite upute za uporabu:
Riziko porazaenja prądowego oraz požaru:

1. Kako biste izbjegli električni udar, prije montaže ili servisiranja provjerite da li je napajanje na glavnom prekidaču isključeno.
2. Rasvjetno tijelo mora instalirati kvalificirani električar.
3. Svjetiljka se ne može koristiti u vlažnom okruženju. Svjetiljka ima IP20 razred zaštite.
4. Proizvod se može koristiti u okruženju s temperaturom između -10°C i +40°C.
5. Proizvod je osjetljiv na polaritet, mora se osigurati odgovarajuća veza. L - linija, N - neutralno, PE - uzemljenje.
6. Montaža oštećene svjetiljke je neprihvatljiva!
7. Nemojte dodirivati elektroničke dijelove osjetljive na pražnjenje.
8. Nemojte gledati izravno u snop svjetlosti iz blizine.
9. Da biste izbjegli ogrebotine i prijavštinu na optičkim dijelovima lampe, uklonite zaštitnu foliju nakon instalacije.
10. Za montažu koristite ESD rukavice.
11. Proizvod može se montirati na površinu ili ovjesiti pomoću dodatnih pribora ORO18057 ORO-RAGGIO-LINK-1 ili ORO18056 ORO-RAGGIO-CLIPS.
12. Oštećeni armaturu treba zamijeniti novom - armatura nije namijenjena popravku.

Sukladno odredbama Zakona WEEE direktive, zabranjeno je stavljanje, uporabnu opremu označenu s simbolom s prekrštenim kanti s kotačima zajedno s drugim otpadom. Korisnik, koji želi izbaciti elektroničku i električnu opremu, dužan je se obratiti točki prikupljanja korištene opreme. Oprema ne sadrži opasne komponente koje imaju posebno negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.

9. Во избежание царапин и грязи на оптических частях лампы после установки необходимо снять защитную пленку.
10. Для монтажа необходимо использовать антистатические перчатки.
11. Изделие можно устанавливать на поверхность стены или подвешивать с помощью дополнительных аксессуаров ORO18057 ORO-RAGGIO-LINK-1 или ORO18056 ORO-RAGGIO-CLIPS.
12. Поврежденный фитинг необходимо заменить новым - фитинг не предназначен для ремонта.

В соответствии с положениями Закона «отходах электронного и электрического оборудования» запрещается выбрасывать отходы, маркированные символом перечеркнутого контейнера, вместе с другими отходами. Пользователь обязан сдать использованное электрическое и электронное оборудование в пункт приема отходов электронного и электрического оборудования. Оборудование не содержит опасных веществ, оказывающих особо отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей.

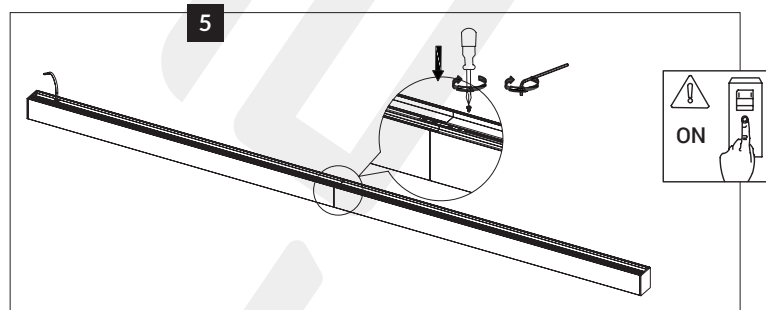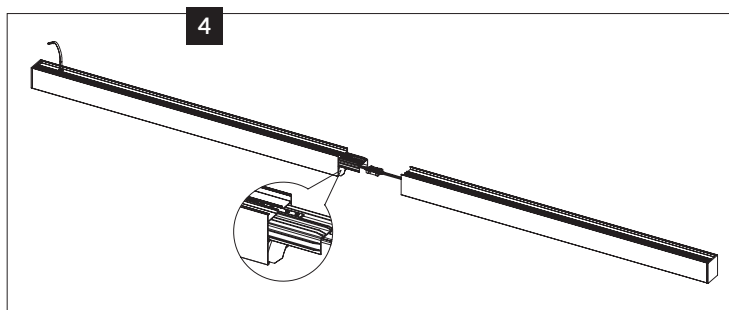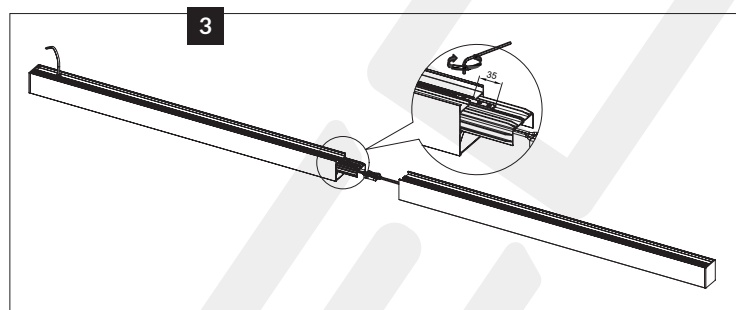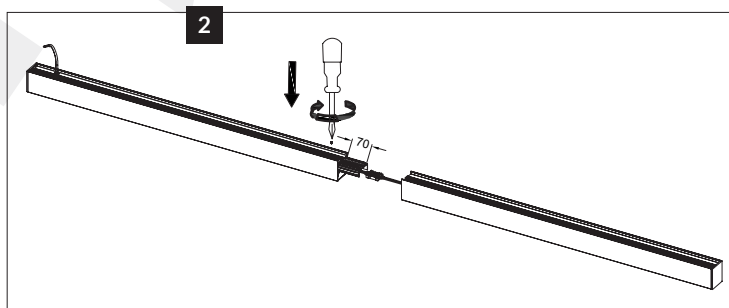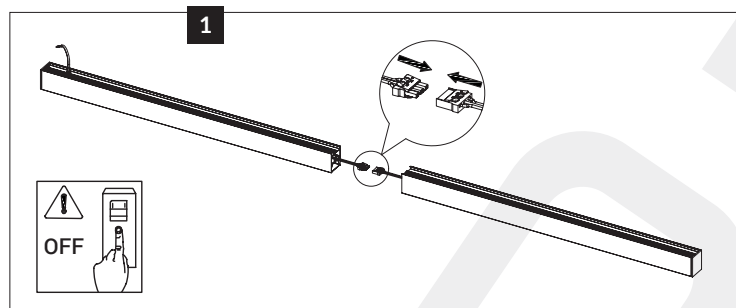

PL

Oprawy można łączyć liniowo z jednym punktem zasilania tylko liniowo. Aby połączyć oprawy liniowo należy:

1. Przy użyciu klucza typu imbus odkręcić śrubę utrzymującą plastikową klapę na boku oprawy.
2. Ze środka oprawy wyjąć kostki montażowe, połączyć je ze sobą.
3. Ze dodatkowych opraw należy usunąć kabel zasilający wyprowadzony z oprawy poprzez wypięcie go z kostki zaciskowej w środku oprawy. Należy pozostawić tylko 1 źródło zasilania na początku linii świetlnej.
4. Oprawy które są łączone liniowo należy usztywnić łącznikiem wewnętrznym o nazwie ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0 dostępnym w ofercie pod indexem ORO18040.
5. Oprawy należy zamocować ze sobą na stałe poprzez skręcenie ich śrubami utrzymującymi uprzednio wykręcone plastikowe klapy.
6. W jednej linii należy łączyć maksymalnie 20 opraw.

Oprawy można łączyć w wzory geometryczne. Aby przygotować stosowne połączenie, należy:

1. Zakupić odpowiednie akcesoria do montażu geometrycznego:

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	Łącznik zewnętrzny podwójny kąt 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	Łącznik zewnętrzny podwójny kąt 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	Łącznik zewnętrzny potrójny kąt 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	Łącznik zewnętrzny potrójny kąt 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	Łącznik zewnętrzny poczwórny kąt 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	Łącznik zewnętrzny sześciokrotny kąt 60°

2. Wybrany łącznik należy nakręcić na oprawy od góry tak, aby je ze sobą usztywnić.
3. Łączniki zewnętrzne nie zapewnijają zasilania liniowego, każde oprawy oddzielone łącznikami zewnętrznymi należy podłączać bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej.

CZ

Svítlidla je možné pripojiť k jednému napájacímu zdroji, ale pouze sériově. Pro sériové zapojení svítidel postupujte podle následujících pokynů:

1. Pomocí imbusového klíče odšroubujte šroub, který drží plastovou krytku na boční straně svítidla.
2. Z vnitřku svítidla vyjměte montážní svorkovnice a vzájemně je spojte.
3. Z dalších svítidel odstraňte napájecí kabel vyvedený ze svítidla, a to tak že jej odpojte ze svorkovnice umístěné uvnitř svítidla. Nechejte pouze 1 napájecí zdroj na začátku řady světel.
4. Svítidla, která jsou zapojena do série, je nutné zpevnit pomocí vnitřní spojky s názvem ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0, která je v nabídce dostupná s indexem ORO18040.
5. Svítidla je nutné vzájemně pevně spojit, a to tak že je sešroubujete pomocí šroubů, které držely dříve odšroubované plastové krytky.
6. V jedné řadě může být zapojeno maximálně 20 svítidel.

Svítlidla je možné spojit do různých geometrických obrazců. Pro přípravu odpovídajícího zapojení je nutné:

1. Koupit vhodné příslušenství pro montáž do geometrických obrazců:

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	Dvojitá vnější spojka, úhel 66 °
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	Dvojitá vnější spojka, úhel 90 °
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	Trojité vnější spojka, úhel 66 °
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	Trojité vnější spojka, úhel 90 °
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	Čtyřnásobná vnější spojka, úhel 90 °
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	Šestinásobná vnější spojka, úhel 60 °

2. Zvolenou spojku je nutné našroubovat na svítidla z vrchní strany tak, aby byla tato svítidla vzájemně zpevněna.
3. Vnější spojky nezaručují sériové napájení, každé svítidlo oddělené vnějšími spojkami musí být připojeno k napájecí síti samostatně.

HU

A lámpák sorosan is lehet bekötni; egy tápforrással csak sorosan. A lámpák soros bekötésének módja:

1. Imbuszkulccsal csavarja ki a műanyag fedőlapot tartó csavart a lámpa oldalán.
2. A lámpatestből vegye ki és kapcsolja össze a rögzítőblokkokat.
3. A további lámpatestekből el kell távolítani a lámpatestből kivezető tápkábelt. Ehhez a lámpatestben található vezetékösszekötőből ki kell nyomni a tápkábelt. Csak 1 tápforrás kell hagyni az izzósor elején.
4. A sorosan kapcsolt lámpatestet a kínálatban ORO18040 indexszámmal kapható ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0 elnevezésű belső összekötővel kell rögzíteni.
5. A lámpatesteket az előzőleg kicsavart műanyag fedőlapokat tartó csavarral kell összekötni.
6. Egy sorban legfeljebb 20 lámpatest köthető össze.

A lámpatestek geometriai alakzatban is összekapcsolhatók. A megfelelő kötési alakzat kialakításához a következőkre lesz szükség:

1. Meg kell venni a geometriai alakzat kialakításához szükséges tartozékokat:

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	Külső dupla összekötőelem, 66 -os
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	Külső dupla összekötőelem, 90 -os
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	Külső hármás összekötőelem, 66 -os
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	Külső hármás összekötőelem, 90 -os
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	Külső négyes összekötőelem, 90 -os
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	Külső hatos összekötőelem, 60 -os

2. A kiválasztott összekötőelemet felülől rá kell csavarni a lámpatestre úgy, hogy merev tartást biztosítson.
3. A külső összekötőelemek nem hoznak létre soros kapcsolást. Minden külső összekötőelemmel elválasztott lámpatestet közvetlenül az elektromos hálózatba kell kötni.

EN

The lamp fixtures can be connected in a line and to a single power supply source only. Procedure for the line connection of the lamp fixtures:

1. Use an Allen key of suitable size to remove the retaining bolt from the plastic panel on the side of the lamp fixture.
2. Remove the coupling blocks from the lamp fixtures and connect one block to another to form a line of lamp fixtures.
3. Remove the power wiring coming out of the lamp fixtures by disconnecting the wiring from the internal terminal block. Leave the power wiring in the first lamp fixture only for wiring to the power supply source.
4. The lamp fixtures connected in a line require bracing with an internal connection piece, ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0, part index ORO18040.
5. Fasten the lamp fixtures permanently to one another with the retaining bolts left from removing of the plastic panels.
6. A single line may include no more than 20 interconnected lamp fixtures.

The lamp fixtures can be interconnected to form geometric patterns. The procedure:

1. Purchase the accessory hardware required for the planned pattern:

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	Outer connection piece, two ends, 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	Outer connection piece, two ends, 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	Outer connection piece, three ends, 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	Outer connection piece, three ends, 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	Outer connection piece, four ends, 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	Outer connection piece, six ends, 60°

2. Twist down the selected connection piece to the top of the lamp fixtures to brace their joints.
3. The outer connection pieces do not conduct power in a series; each lamp fixture isolated from other lamp fixtures require wiring directly to the electrical installation.

SK

Svítlidla je možné spojiť lineárne s jedným bodom napájania iba lineárne. Postup lineárneho pripojenia svietidel:

1. Pomocou imbusového kľúča odskrutkujte skrutku, ktorá drží plastový kryt na bočnej strane svítidla.
2. Zvnútra svietidla vyberte montážne kocky a navzájom ich spojte.
3. Z prídavných svietidiel odpojte napájací kábel od svietidla jeho odpojením od svorkovnice vo vnútri svietidla. Na začiatku línie svetla treba nechať iba 1 zdroj napájania.
4. Svietidla, ktoré sú spojené lineárne, by mali byť vystužené vnútorným konektorom s názvom ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0, ktorý je k dispozícii v ponuke pod indexom ORO18040.
5. Svietidla by mali byť navzájom trvale upevnené pomocou skrutiek, ktoré držia predtým odskrutkované plastové kryty.
6. V jednej línii by malo byť zapojených maximálne 20 svietidiel.

Svítlidla je možné spájať do geometrických vzorov. Na prípravu príslušného pripojenia je potrebné:

1. Zakúpiť si adekvátne príslušenstvo na geometrickú montáž:

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	Externý konektor dvojitý uhol 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	Externý konektor dvojitý uhol 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	Externý konektor trojitý uhol 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	Externý konektor trojitý uhol 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	Externý konektor štvornásobný uhol 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	Externý konektor šestinásobný uhol 60°

2. Vybraný konektor by sa mal naskrutkovať na svietidlo zhora tak, aby sa navzájom upevnili.
3. Externé konektory nezaručujú lineárne napájanie, každé svietidlo oddelené externými konektormi by malo byť pripojené priamo k elektrickej sieti.

DE

Leuchten können nur linear an eine Steckdose angeschlossen werden. Um die Leuchten linear zu verbinden:

1. Mit einem Imbuschlüssel die Schraube lösen, die die Kunststoffklappe an der Seite der Leuchte hält.
2. Die Montageblöcke aus der Mitte der Leuchten entfernen und miteinander verbinden.
3. Das Stromversorgungs-kabel der Leuchte sollte bei weiteren Leuchten durch Lösen aus der Klemmleiste im Inneren der Leuchte entfernt werden. Am Anfang der Lichtlinie sollte nur 1 Stromquelle vorhanden sein.
4. Leuchten, die linear miteinander verbunden sind, sollten mit einem internen Verbinder mit der Bezeichnung ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0 versteift werden, der im Angebot unter dem Index ORO18040 erhältlich ist.
5. Die Leuchten sollten durch Zusammenschrauben mit Schrauben, die zuvor abgeschraubte Kunststoffklappen hielten, aneinander befestigt werden.
6. In einer Linie sollten maximal 20 Leuchten angeschlossen werden.

Die Leuchten können zu geometrischen Mustern kombiniert werden. Um die entsprechende Verbindung vorzubereiten:

1. Für die geometrische Installation geeignetes Zubehör kaufen:

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	Externer Verbinder 2-fach Winkel 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	Externer Verbinder 2-fach Winkel 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	Externer Verbinder 3-fach Winkel 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	Externer Verbinder 3-fach Winkel 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	Externer Verbinder 4-fach Winkel 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	Externer Verbinder 6-fach Winkel 90°

2. Der gewählte Verbinder sollte von oben auf die Leuchten geschraubt werden, um diese miteinander zu versteifen.
3. Externe Verbinder liefern keinen Netzstrom, jede durch externe Verbinder getrennte Leuchte sollte direkt an das Stromnetz angeschlossen werden.

GR

Το φωτιστικά μπορούν να συνδεθούν γραμμικά με ένα μόνο σημείο ισχύος. Η γραμμική σύνδεση των φωτιστικών γίνεται ως εξής:

1. Εξβιδώστε με τη χρήση ενός κλειδιού Άλεν τη βίδα που στηρίζει το πλαστικό κάλυμμα στο πλάι του φωτιστικού.
2. Αφαιρέστε από το εσωτερικό του φωτιστικού τις κλέμμες εγκατάστασης και συνδέστε τες μεταξύ τους.
3. Αφαιρέστε από τα πρόσθετα φωτιστικά το καλώδιο τροφοδοσίας που εξέρχεται από το φωτιστικό, αποσυνδέοντας από την κλέμμη στο εσωτερικό του φωτιστικού. Αφήστε μόνο 1 πηγή τροφοδοσίας στην αρχή της γραμμής φωτισμού.
4. Τα φωτιστικά που συνδέονται γραμμικά πρέπει να στερεώνονται με τον εσωτερικό σύνδεσμο ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0 διαθέσιμο στο κατάστημα με index ORO18040.
5. Τα φωτιστικά πρέπει να συνδέονται μόνιμα μεταξύ τους με τις βίδες στερέωσης που συγκρατούν προηγούμενως τα πλαστικά καλύμματα.
6. Σε μία γραμμή μπορούν να συνδεθούν έως και 20 φωτιστικά.

Τα φωτιστικά μπορούν να συνδεονται σε γεωμετρικά σχήματα. Για να ετοιμάσετε μία κατάλληλη σύνδεση:

1. Αγοράστε τα κατάλληλα εξαρτήματα για γεωμετρική εγκατάσταση:

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	Εξωτερικός σύνδεσμος διπλός γωνία 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	Εξωτερικός σύνδεσμος διπλός γωνία 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	Εξωτερικός σύνδεσμος τριπλός γωνία 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	Εξωτερικός σύνδεσμος τριπλός γωνία 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	Εξωτερικός σύνδεσμος τετραπλός γωνία 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	Εξωτερικός σύνδεσμος εξαπλός γωνία 60°

2. Ο επιλεγμένος σύνδεσμος πρέπει να βιδώνεται στα φωτιστικά από την κορυφή, ώστε να τα αφήνει μεταξύ τους.
3. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι δεν εξασφαλίζουν γραμμική τροφοδοσία, κάθε φωτιστικό που χωρίζεται με εξωτερικούς συνδέσμους πρέπει να συνδέεται απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο.

RO

Corpurile de iluminat pot fi conectate liniar la un singur punct de alimentare doar liniar. Pentru a conecta corpurile de iluminat liniar:

1. Folosind o cheie de tip imbus, deșuruba i șurubul care ine capacul din plastic pe partea laterală a corpului de iluminat.
2. Scoate i cuburile de montaj din interiorul corpurilor de iluminat și conecta i-le împreună.
3. Din corpurile de iluminat suplimentare scoate i cablul de alimentare din corpul de iluminat deconectându-l de la blocul de borne din mijlocul corpului de iluminat. Doar o sursă de alimentare ar trebui să rămână la începutul liniei de lumină.
4. Corpurile de iluminat care sunt conectate liniar trebuie rigidizate cu un conector intern numit ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0 disponibil în ofertă sub indexul ORO18040.
5. Corpurile de iluminat ar trebui să fie atașate permanent unul de celălalt prin răsucirea lor cu șuruburi care in clapetele de plastic deșurubate anterior.
6. Trebuie conectate maxim 20 de corpuri de iluminat într-o singură linie.

Corpurile de iluminat pot fi combinate în modele geometrice. Pentru a pregăti conexiunea adecvată, trebuie:

1. Să achiziționa i accesoriile corespunzătoare pentru asamblarea geometrică:

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	Conector extern cu unghi dublu de 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	Conector extern cu unghi dublu de 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	Conector extern triplu cu unghi de 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	Conector extern triplu cu unghi de 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	Conector extern cvadruplu cu unghi de 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	Conector extern hexagonal cu unghi de 60°

2. Conectorul selectat trebuie înșurubat pe carcasa din partea superioară pentru a le rigidiza împreună.
3. Conectorii externi nu furnizează alimentare electrică liniară, fiecare corp de iluminat separat prin conectorii externi trebuie conectat direct la rețeaua electrică.

RU

Светильники можно подключать только линейно к одной точке питания. Для линейного подключения светильников необходимо:

1. Используя шестигранный шлиц, открутить винт, удерживающий пластиковую крышку на боковой стороне светильника.
2. Вынуть монтажные кубики изнутри светильников и соедините их вместе.
3. С дополнительных светильников необходимо удалить шнур питания от светильника, отсоединив его от клеммной колодки в центре светильника. В начале световой линии необходимо оставить только 1 источник питания.
4. Светильники, которые соединяются линейно, должны быть усилены внутренним соединителем под названием ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0, доступным в предложении под индексом ORO18040.
5. Светильники необходимо между собой зафиксировать, закрепив их винтами, удерживающими ранее открученные пластиковые заслонки.
6. В одну линию можно подключить не более 20 светильников.

Светильники можно объединять в геометрические узоры. Чтобы подготовить соответствующее соединение, необходимо:

1. Приобрести соответствующие аксессуары для геометрического монтажа:

PT

Se houver só um ponto de alimentação, as luminárias podem ser conectadas exclusivamente utilizando a interpolação linear. Para conectar as luminárias desse modo, é necessário:

1. Com uma chave Allen, desapertar o parafuso de fixação da tampa central no lateral da luminária.
2. Desde o interior, retirar os cubos de montagem e interconectá-las.
3. Das luminárias adicionais, retirar o cabo de alimentação que sai desde a luminária desconectando-o do terminal no interior da luminária. Deixar só 1 fonte de alimentação no início da linha de iluminação.
4. As luminárias que estão conectadas de forma linear devem ser fortalecidas com um conector interno chamado ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0, que está disponível na oferta com a referência ORO18040.
5. As luminárias devem ser fixadas entre si de forma permanente através de parafusos que fixam também as tampas de plástico retiradas anteriormente.
6. Numa linha podem ser conectadas um máximo de 20 luminárias.

As luminárias podem ser conectadas em figuras geométricas. Para preparar a conexão que desejar, é necessário:

1. Comprar os acessórios adequados para a montagem elétrica:

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	Conector externo duplo, ângulo 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	Conector externo duplo, ângulo 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	Conector externo triplo, ângulo 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	Conector externo triplo, ângulo 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	Conector externo quadruplo, ângulo 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	Conector externo hexagonal, ângulo 60°

2. O conector selecionado deve ser apertado na luminária desde cima para o conjunto ficar mais rígido.
3. Os conectores externos não garantem uma alimentação linear. Todas as luminárias separadas com conectores externos devem ser conectadas diretamente à rede eletroenergética.

HR

Svjetiljke mogu se povezati s jednom točkom napajanja samo linijski. Za linijsko spajanje svjetiljki potrebno je:

1. Pomoću imbus ključa odviti vijak koji drži plastični poklopac na bočnoj strani svjetiljke.
2. Ukloniti montažne kocke s unutarnje strane svjetiljki i spojiti ih zajedno.
3. Iz dodatnih svjetiljki izvaditi kabel za napajanje tako što ćete ga odvojiti od priključnog bloka u sredini svjetiljke. Na početku svjetlosne linije ostavite samo 1 izvor napajanja.
4. Svjetiljke koje su linijski povezane trebaju biti ukrućene unutarnjim konektorom ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0, koji je dostupan u ponudi pod indexom ORO18040.
5. Svjetiljke bi trebale biti trajno pričvršćene jedna za drugu uvrtanjem vijcima koji su držali prethodno odvrnuti plastični poklopci.
6. U jednu liniju možete spojiti maksimalno 20 svjetiljki.

Svjetiljke mogu se spajati u geometrijskim uzorcima. Za pripremu odgovarajućeg spoja potrebno je:

1. Kupiti odgovarajući pribor za geometrijsku montažu:

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	Vanjski dvostruki konektor kut od 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	Vanjski dvostruki konektor kut od 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	Vanjski trostruki konektor kut od 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	Vanjski trostruki konektor kut od 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	Vanjski četverostruki konektor kut od 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	Vanjski šestostruki konektor kut od 60°

2. Odabrani konektor trebete pričvrstiti na svjetiljke s gornje strane kako bi ih učvrstili.
3. Vanjski konektori ne pružaju linijsko napajanje, svake svjetiljke odvojene vanjskim konektorima trebaju biti spojene izravno na električnu mrežu.

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	Двойной внешний соединитель угол 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	Двойной внешний соединитель угол 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	Тройной внешний соединитель угол 66°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	Тройной внешний соединитель угол 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	Четверной внешний соединитель угол 90°
ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	Шестерной внешний соединитель угол 60°

2. Выбранный соединитель необходимо прикрутить к светильникам сверху таким образом, чтобы зафиксировать их между собой.
3. Внешние соединители не обеспечивают линейное питание, каждый светильник, разделенный внешними соединителями, должен быть подключен непосредственно к электросети.